

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09754/10/26-15501	Data raportu	21-10-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/93908/26/10/07	Miejsce oględzin	SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351CANJ188945
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Smart
Numer rejestracyjny	WJ9139K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/80,9 kW
Stan licznika	74 810 km
Data 1. rej./rok prod.	13-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	11-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Funkcja automatycznego odparywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagażu, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmieglne przednie, Lakier metalik, Pakiet LED, Pakiet Safety

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 16 91H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona 205 / 55 / R / 16H 0.0mm L	rozerwanie	WY	
2	Opona 205 / 55 / R / 16H 0.0mm R	rozerwanie	WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.3
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, wgniecenie	NA	2.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	3.1
6	Rama drzwi przód L	wgniecenie	NA	1
7	Łotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.2
8	Łotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.2
9	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
10	Łotnik przedni R	odpryski lakieru		
11	Pokrywa przednia	wgniecenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
13	Pokrywa tylna	zarysowanie		
14	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
15	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
16	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
17	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

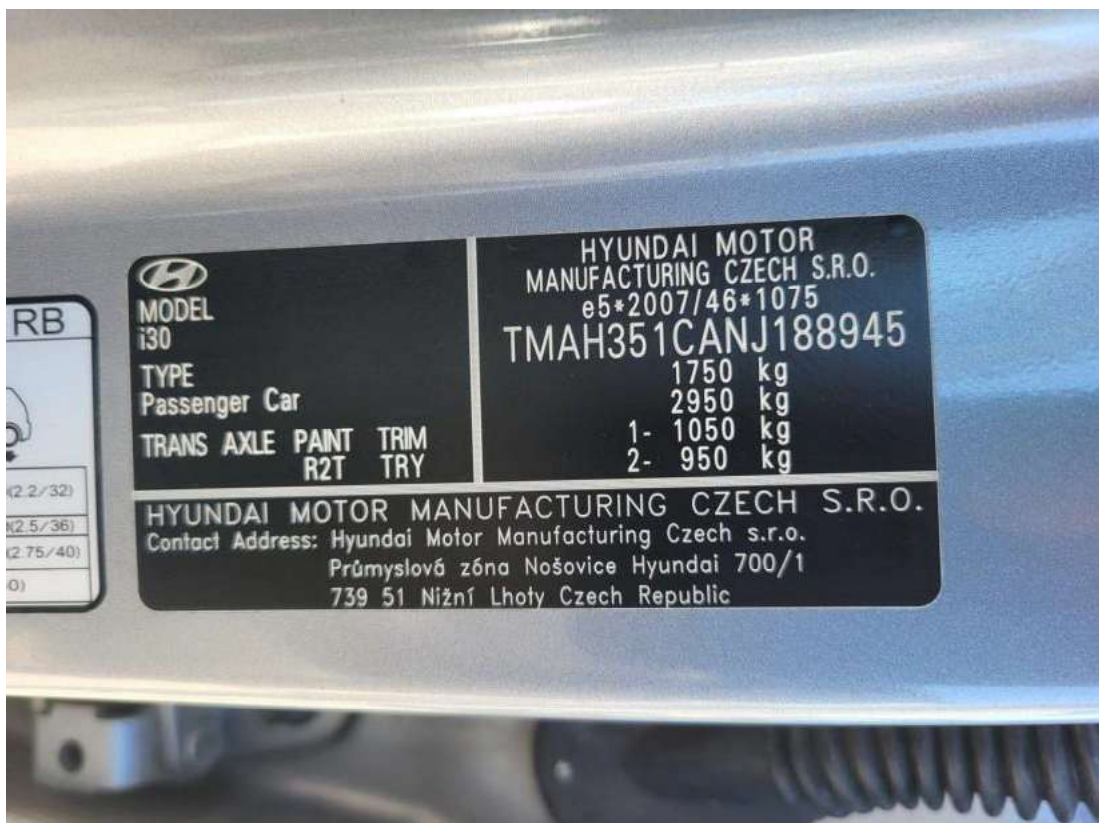

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

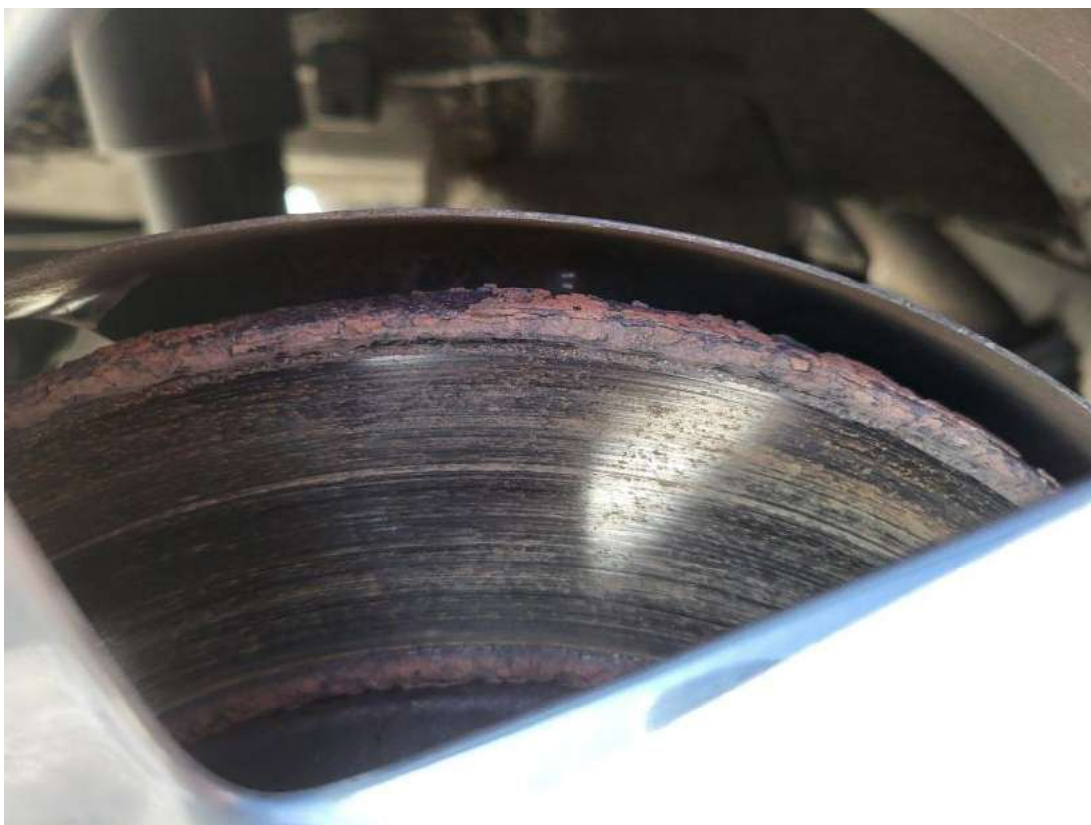

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

The photograph shows the interior of a car, specifically the dashboard area. A service book is open, displaying two pages. The left page is titled 'REJESTRACJA SPRZEDAŻY' (Sales Registration) and the right page is titled 'PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)' (Pre-sale Inspection). Both pages contain fields for 'Model', 'Nr nadwozia (VIN)', 'Data sprzedaży' (Sales Date), and 'Stan licznika (km)'. The right page also includes a section for 'Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai.' (This confirms the completion of the pre-sale inspection according to the Hyundai instructions). The book is placed on the car's dashboard, and the steering wheel is visible in the background.

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

The photograph shows a close-up of a service book page titled 'PRZEGLĄD' (Inspection). The page includes a ruler on the left side, a section for 'Przebieg (km)' (Mileage) with the handwritten value '68.421', and a section for 'Data' (Date) with the handwritten value '15-06-2022'. The page also features a 'NASTĘPNY PRZEGLĄD' (Next Inspection) section with fields for 'Przebieg' (Mileage), 'KM LUB' (or), and 'Data' (Date). The book is placed on a dark surface, and a ruler is visible on the left side of the page.


Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

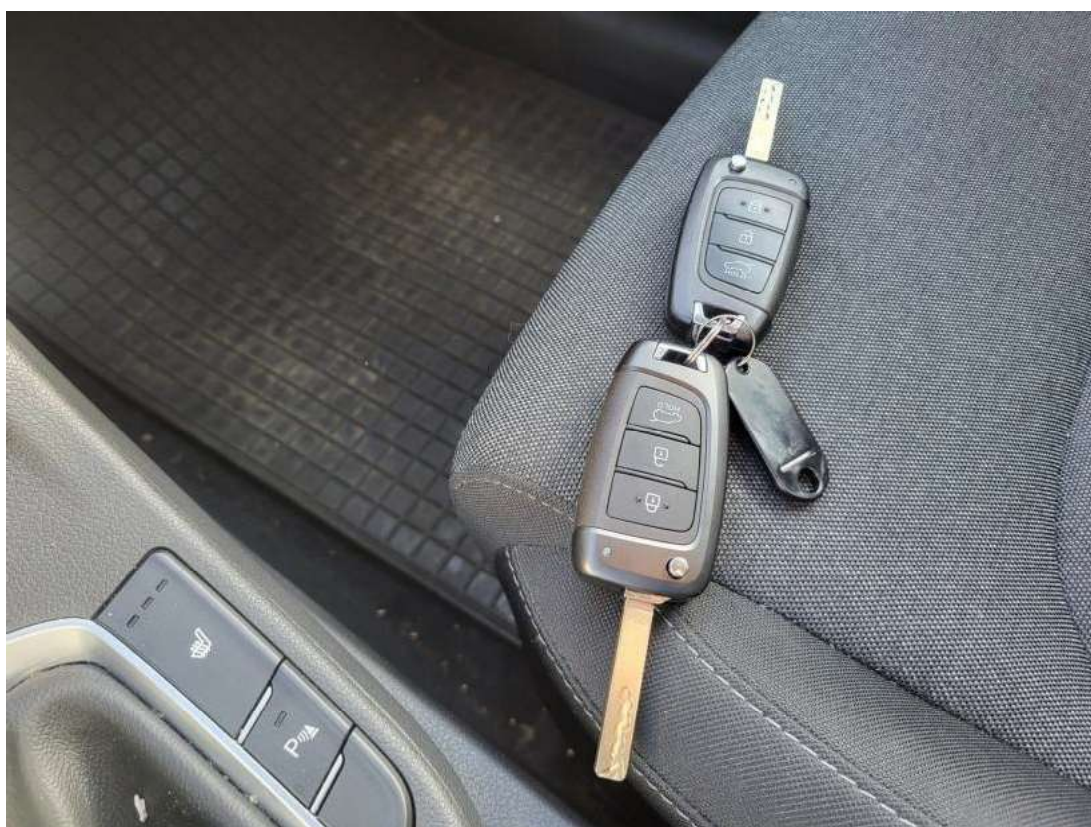

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

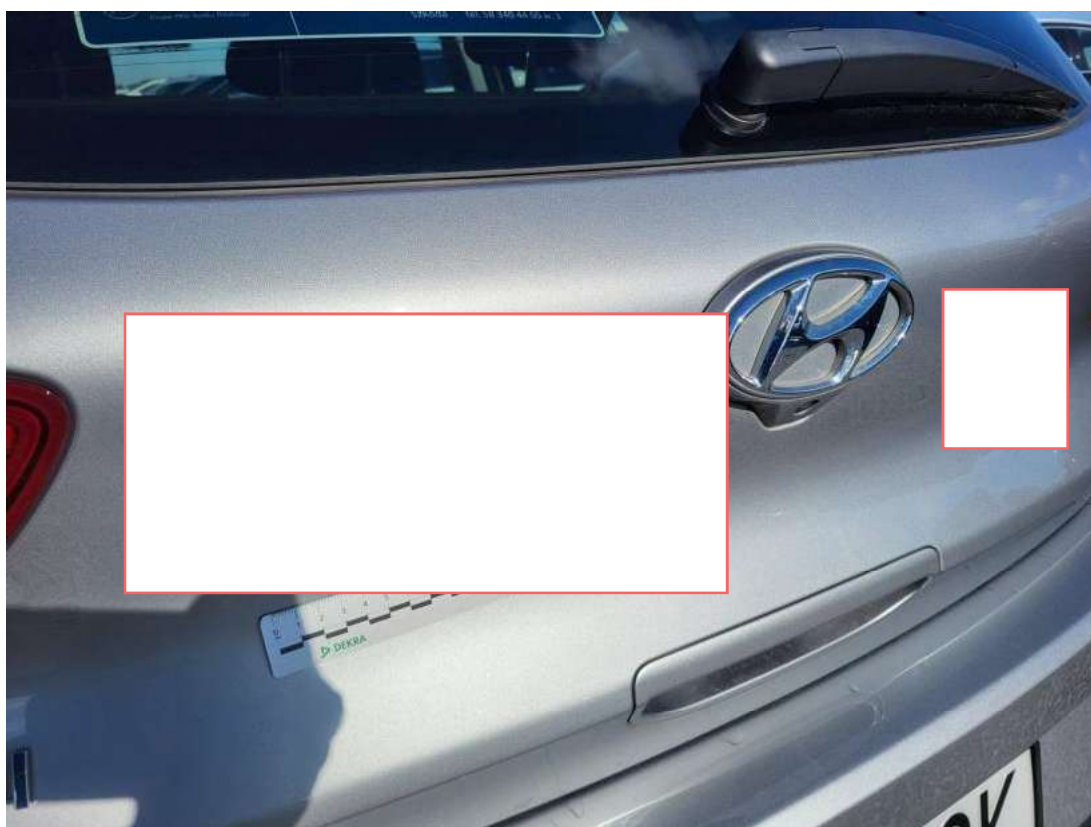

Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

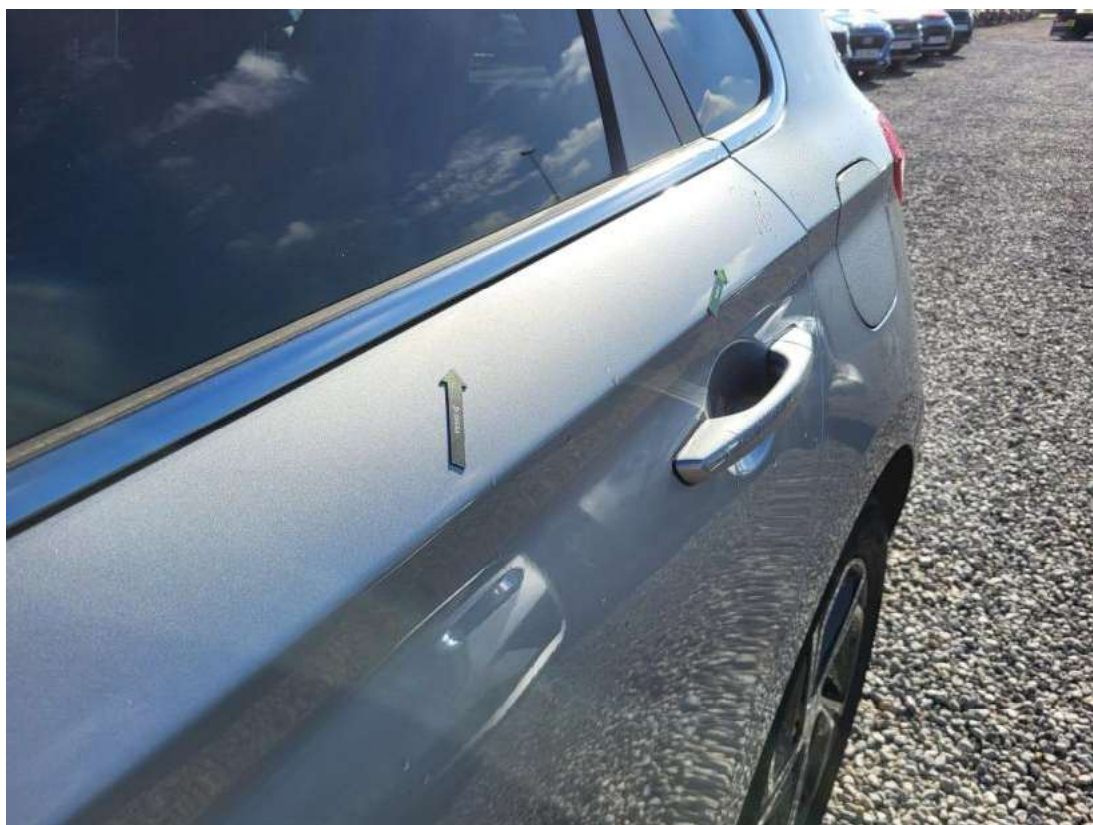

Fot. 58

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek środkowy L - Wgniecienie/odkształcenie 1



Fot. 60


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

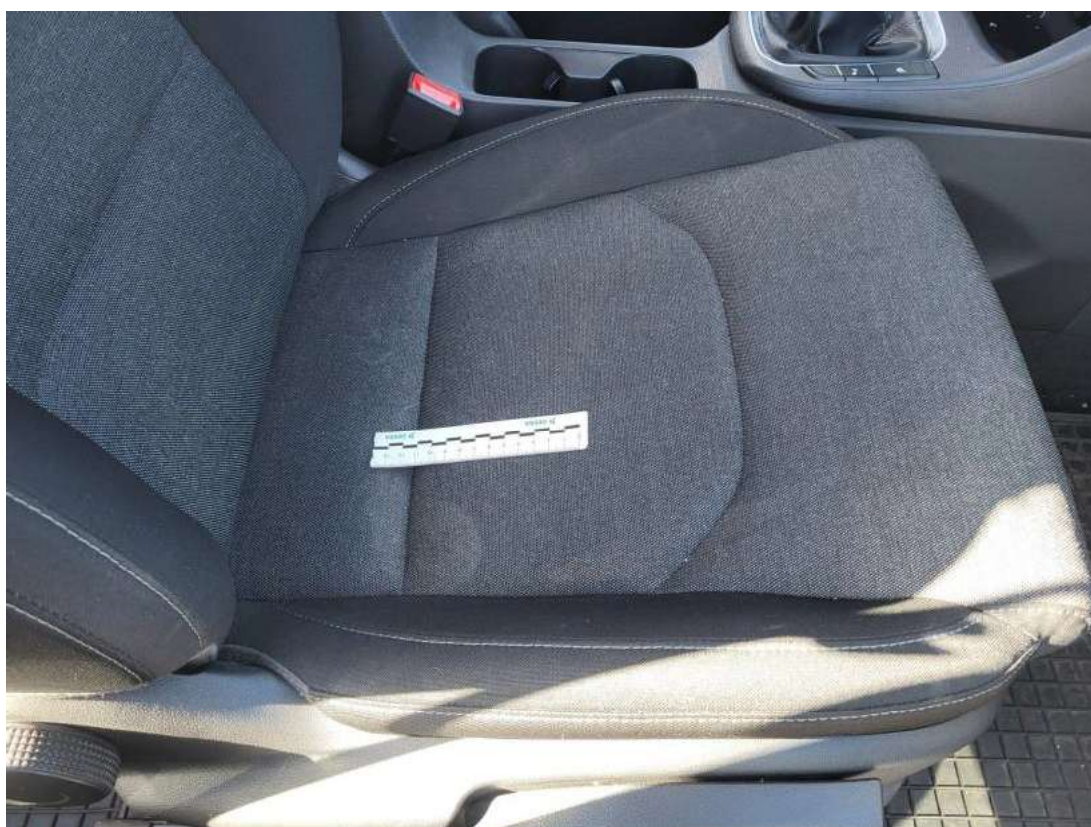

Fot. 62

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Podsufitka - Inne 1



Fot. 66

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1