

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220516/10/26-11401	Data raportu	12-10-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/91301/26/09/29	Miejsce oględzin	Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87-1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH4812ANL120483
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI S
Numer rejestracyjny	CT694AC
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	86 176 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu przedz.pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY	195/65 15 91H	4,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY	195/65 15 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	2.3

2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

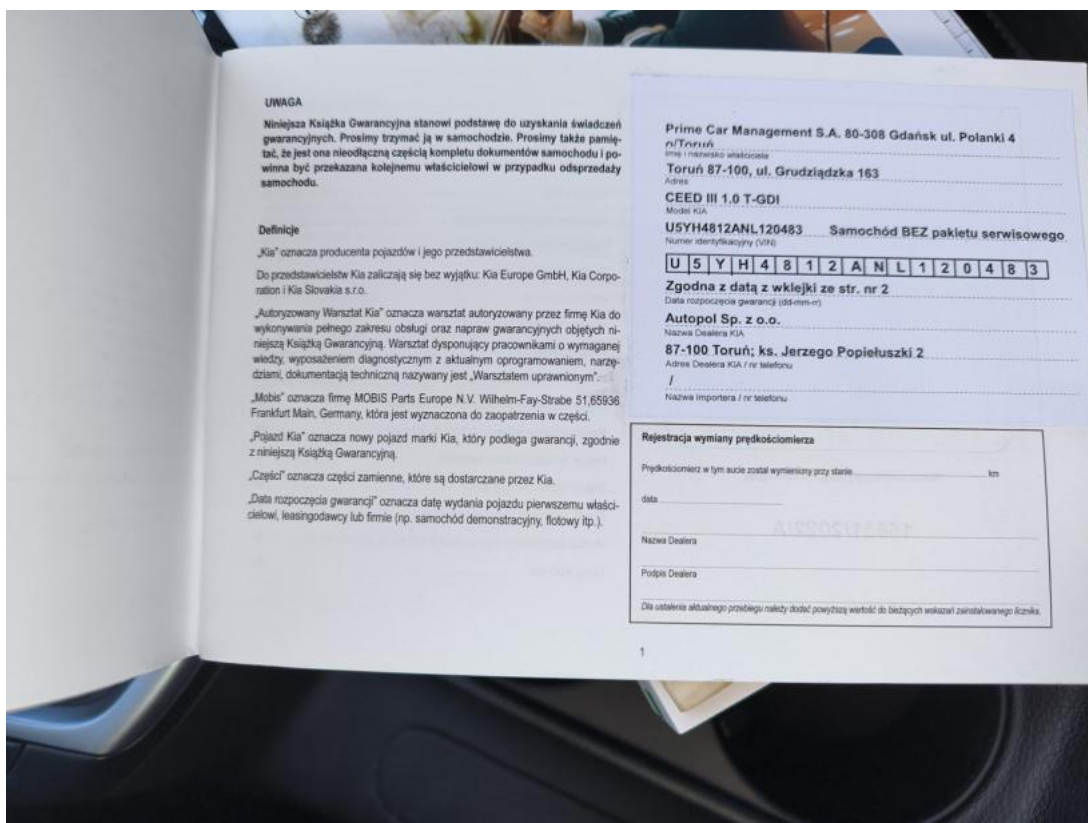

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD I km

Data przeglądu: 20.12.2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 29015

Wynik badania testem diagnostycznym: OK

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 20.12.2024 / 44015

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Albert Lewandowski

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Tym Cragan

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

AUTORYZOWANY DEALER:
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
tel. 91 466 87 00
NIP 655-226-43-45, REGON 320682486

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA OW20	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:	Wymiana f. AC	

AUTORYZOWANY DEALER:
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
tel. 91 466 87 00
NIP 655-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa atermiczna - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1