

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	446843/10/26-9573	Data raportu	20-10-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95306/26/10/12	Miejsce oględzin	05-090 Janki, Aleja Krakowska 18, 05-09...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YAREFYHT2GJ031735
Marka, model	TOYOTA Proace City 1.5 D4-D...
Typ, wersja	Proace City 1.5 D-4D Standard...
Numer rejestracyjny	WD6813R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	150 005 km
Data 1. rej./rok prod.	07-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	01-06-2028
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st., Dywaniki gumowe, Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej), Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15, Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel pasażera pojedynczy, Fotel pasażera regulowany ręcznie, Fotel pasażera składany, Hamulec postojowy, ręczny, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki wewnętrzne nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem), Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane ręcznie, Osłony przeciwbłotne z tyłu, Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej, Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda metalowa nieprzeszkłona, Prześwit standardowy, Przygotowanie do montażu haka, Przystosowanie do montażu relingów dachowych, Radioodbiornik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki, Rząd trzeci nieprzeszkłony, Schowek pasażera otwarty, Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera, System E-call, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków, VSC - Układ kontroli stabilności, Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie, Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów, Zamek centralny, Zderzak przedni i tylny czarny nielakierowany, Zestaw głośnomówiący, Zwiększona ładowność, Ładowność standardowa 650kg, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Multimedia, Pakiet siedzeń Active 3, Panele ścian bocznych polipropylenowe, panele dolne drzwi tylnych

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.5
2	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	WY	0.2

3	Zderzak, róg R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
4	Tapicerka siedziska 1.rząd	przepalenie	WY	0.6
5	Dywaniki podłogi przód	przepalenie	WY	1.2
6	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie		
12	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



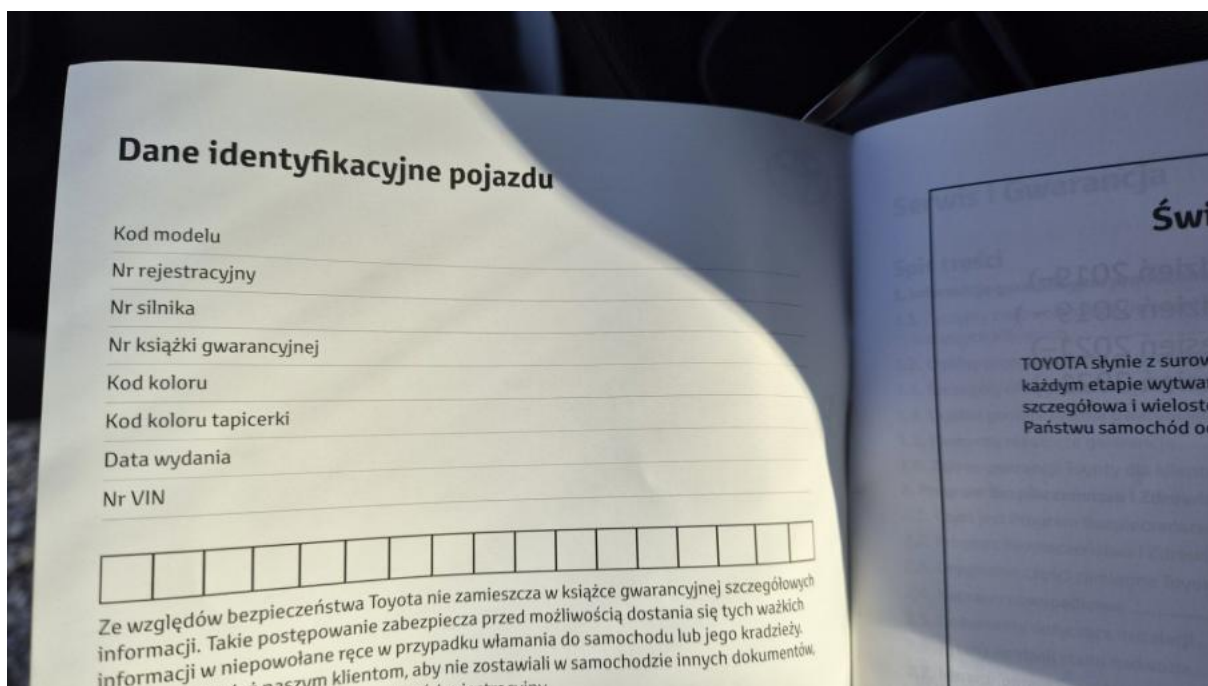
Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

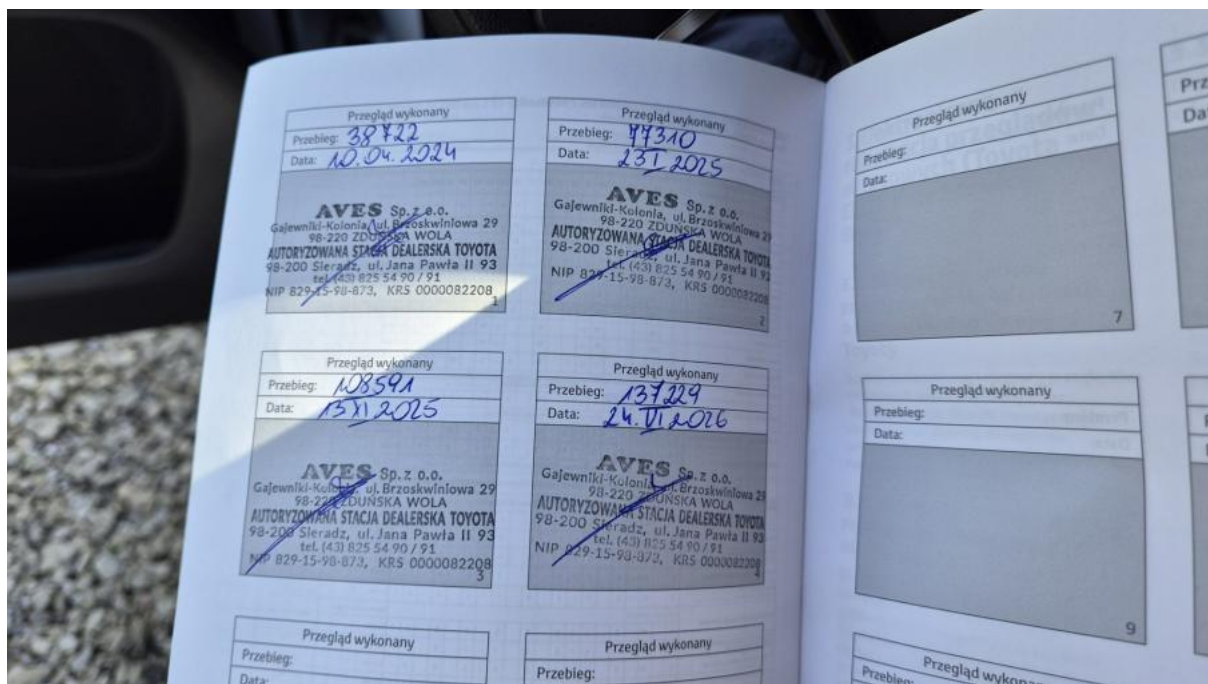


Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 34**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Drzwi przestrzeni ładunkowej L- Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przestrzeni ładunkowej L- Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Drzwi przestrzeni ładunkowej P- Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina podłogi - Inne 1