Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	03.09.2024 / 07554 Gera
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	SKODA
Modell / Verkaufsbezeichnung	Octavia Combi 1.4 TSI iV DSG Style
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	8004 / AVE
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW7NX9MY119268
Erstzulassung	30.08.2021
Letzte Zulassung	26.08.2022
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Km-Stand abgelesen	43789
Farbe / Farbcode	Lava-Blau Metallic (W5Q) / 2-Schicht
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Hubraum / Leistung	1395 ccm / 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Antriebsart	Frontantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	2 Schlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	digital
Restlauf bis Service	12.000 km

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
	rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
2	links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekorleiste in Silber-Haptik mit Ambientebeleuchtung, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs-und Start-Stopp-System, Kindersicherung elektronisch, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Notladekabel (Mode-2-Ladekabel, Schuko, 10A), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M5	Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung
3CX	Gepäcknetztrennwand Lackierung: Metallic
76C	Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A)
PL9,PLF	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesign mit Schaltwippen
P55,YOZ	Paket: Infotainment Columbus Plus
WP1	Paket: Parken & Licht (für Sportline, Style)
WA2	Paket: Reise Plus (DSG)
PJ6	Räder: 18" Leichtmetallfelgen Perseus, Anthrazit glanzgedreht
PWE,PW4	Sitze: Manuell einstellbare Ergo-Sitze vorn
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Wertmindernde Faktoren

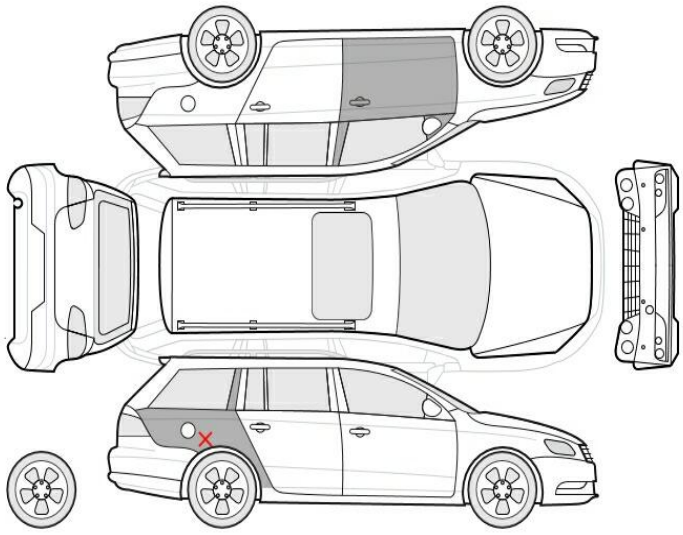

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Dämmmatte Tierverbiss, erneuern (Bild 16)
2. Eine Funkfernbedienung ohne Funktion - Schlüsselbatterie entleert, erneuern
3. Fahrersitz Vibrationen bei Massagefunktion oder Verstellung der Lendenwirbelstütze, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
4. Stoßfänger vorn rechts und Luftführung verschrammt, instandsetzen (Bild 21, 22, 23)
5. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
7. Lackvorbereitung

Zustand akzeptabel

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Bremsscheiben Hinterachse beginnende
Rostrandbildung, (Bild 20)

Fehlteile

1. Eiskratzer in der Tankklappe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Rücknahmegutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 133 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug wurde bereits vor der Besichtigung online außer Betrieb gesetzt, weshalb kein Versand der amtlichen Kennzeichen möglich ist. Lediglich die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde entgegengenommen.
Die Fahrzeugfront und die Motorhaube sowie die vordere Dachkante weisen Insektenrückstände auf.
Die Frontscheibe weist punktuelle, oberflächige Glasabplatzungen und Verschleißspuren auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage

Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links

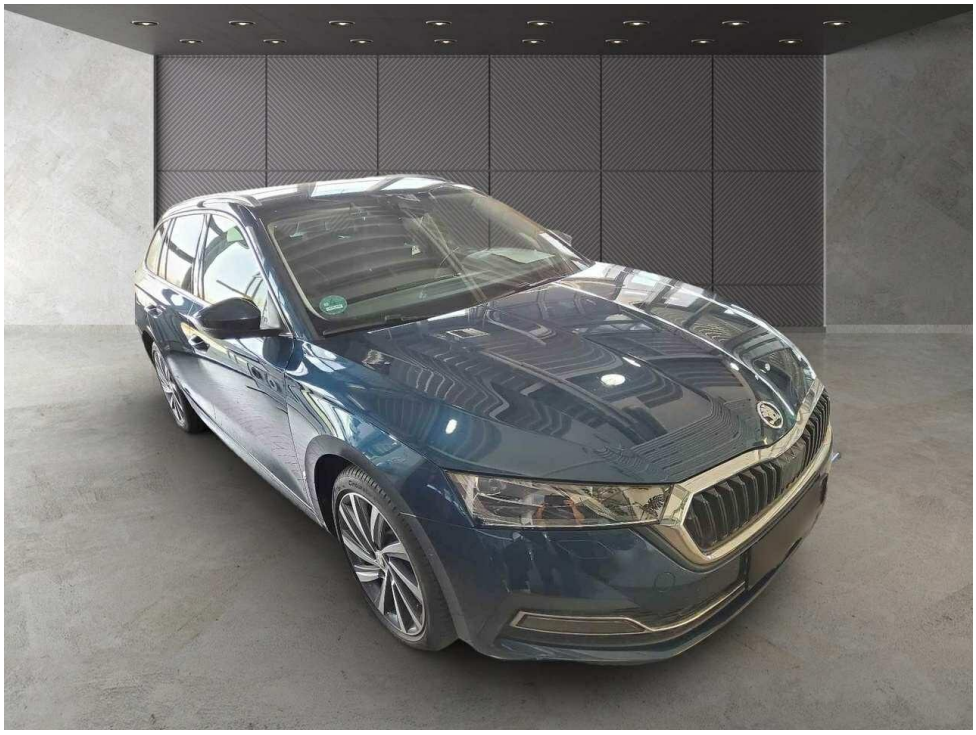

Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts

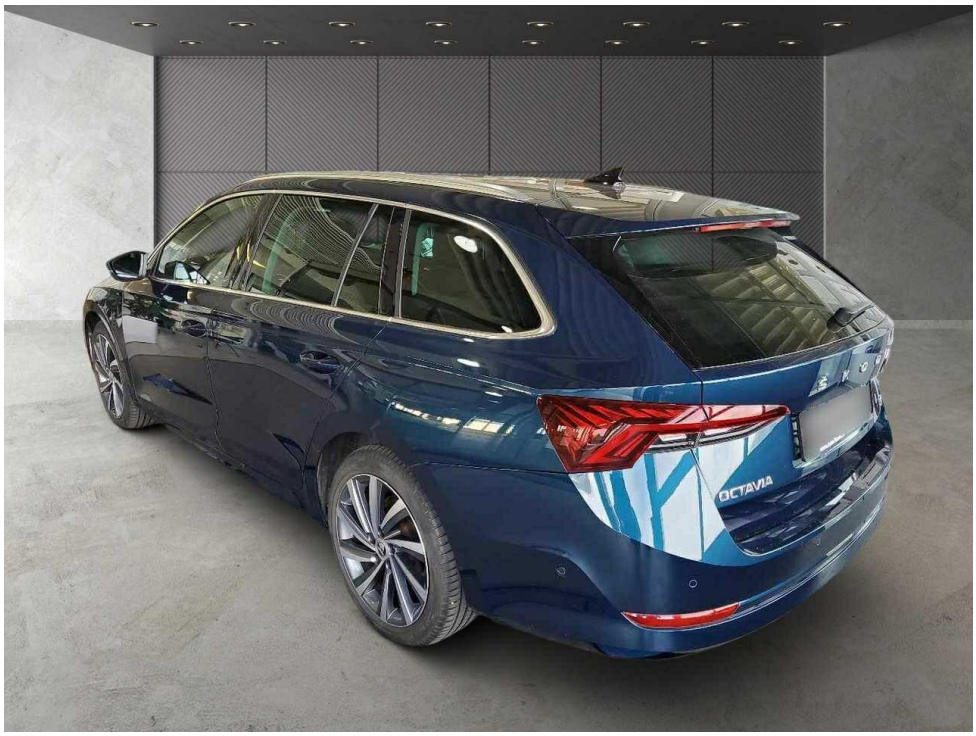

Bild 3 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links

Bild 4 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts

Bild 5 : Typenschild

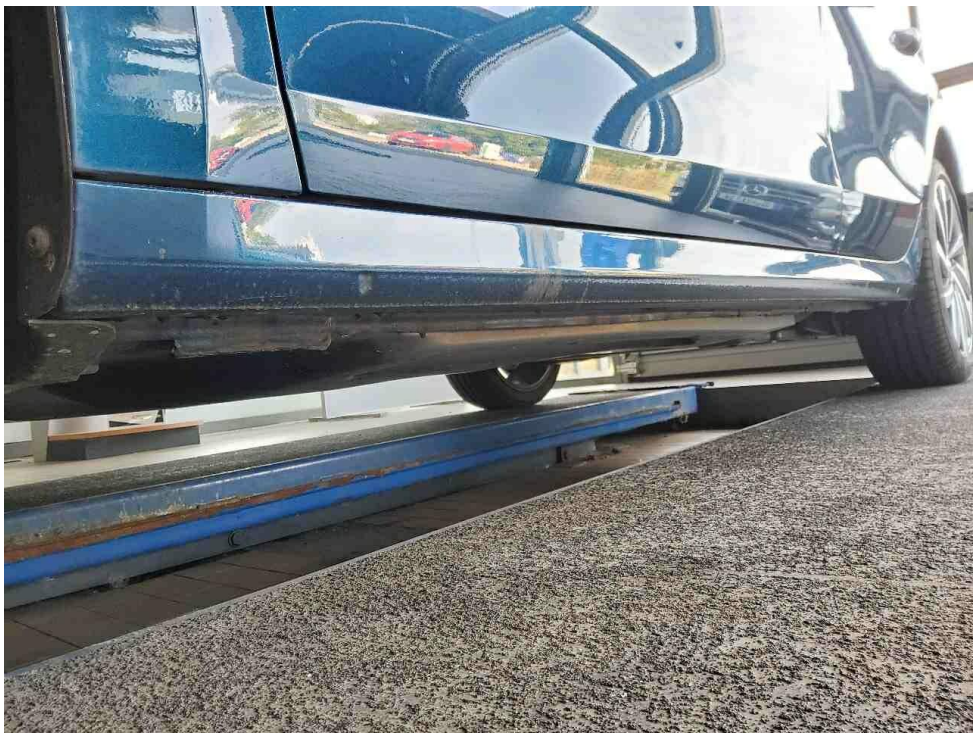

Bild 6 : Schweller links

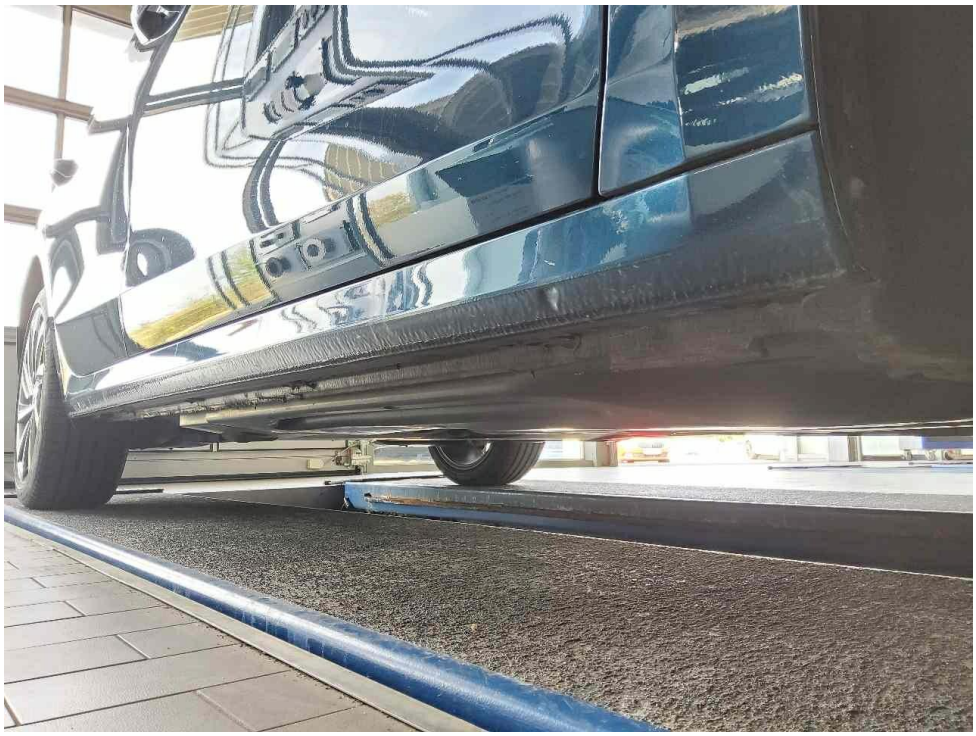

Bild 7 : Schweller rechts

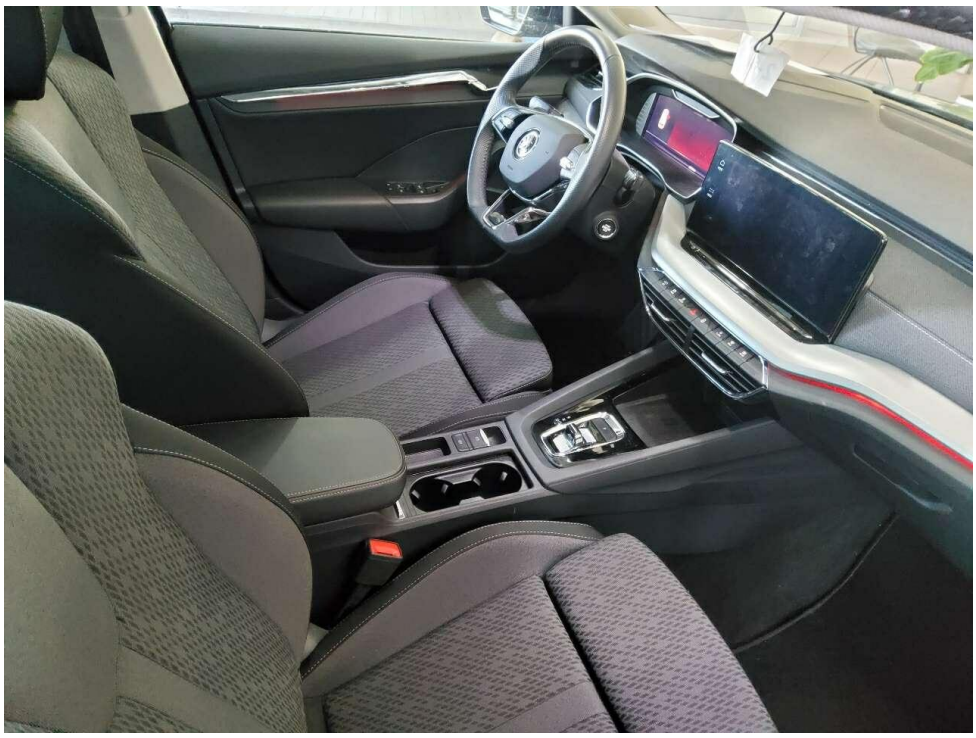

Bild 8 : Innenraum

Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor

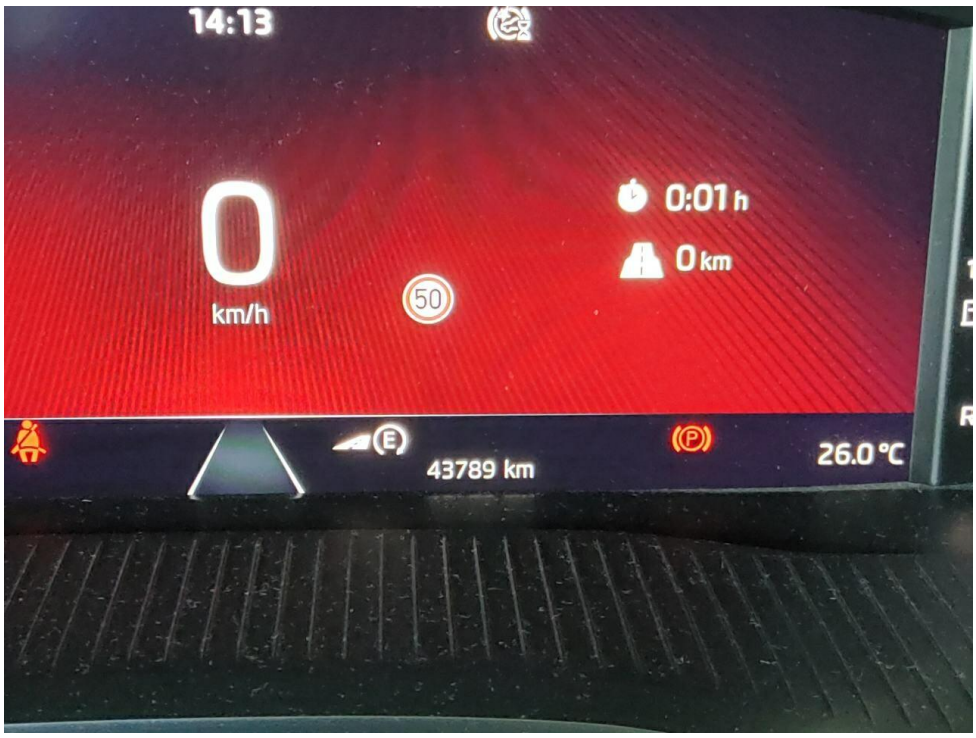

Bild 10 : Laufleistungsanzeige

Bild 11 : Serviceanzeige

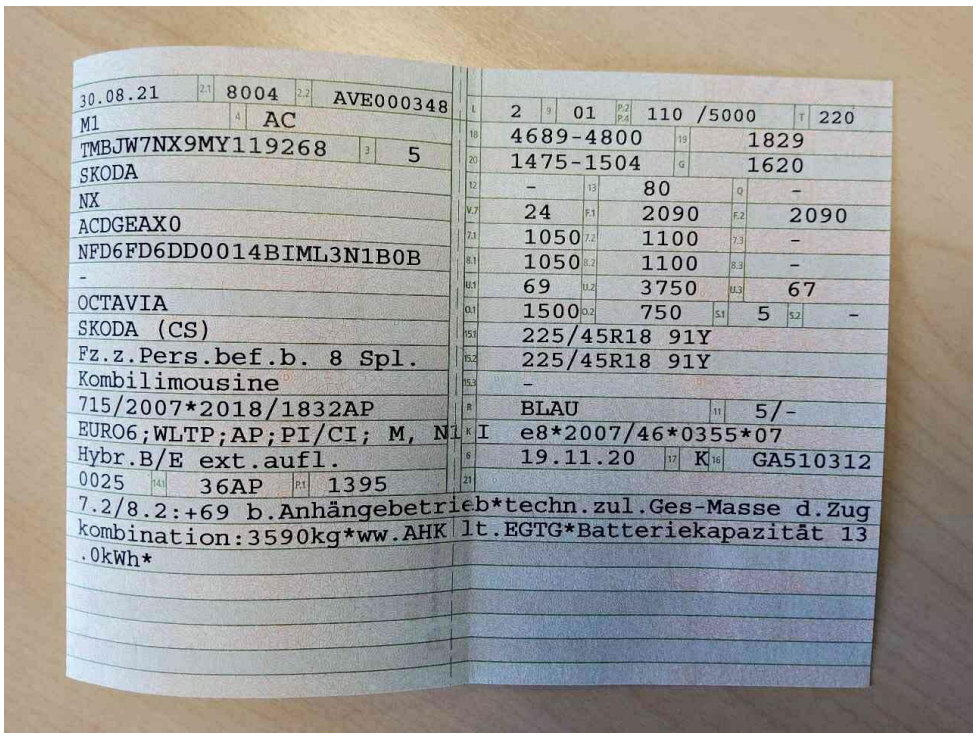

Bild 12 : ZLB Teil I (ohne Halterdaten)

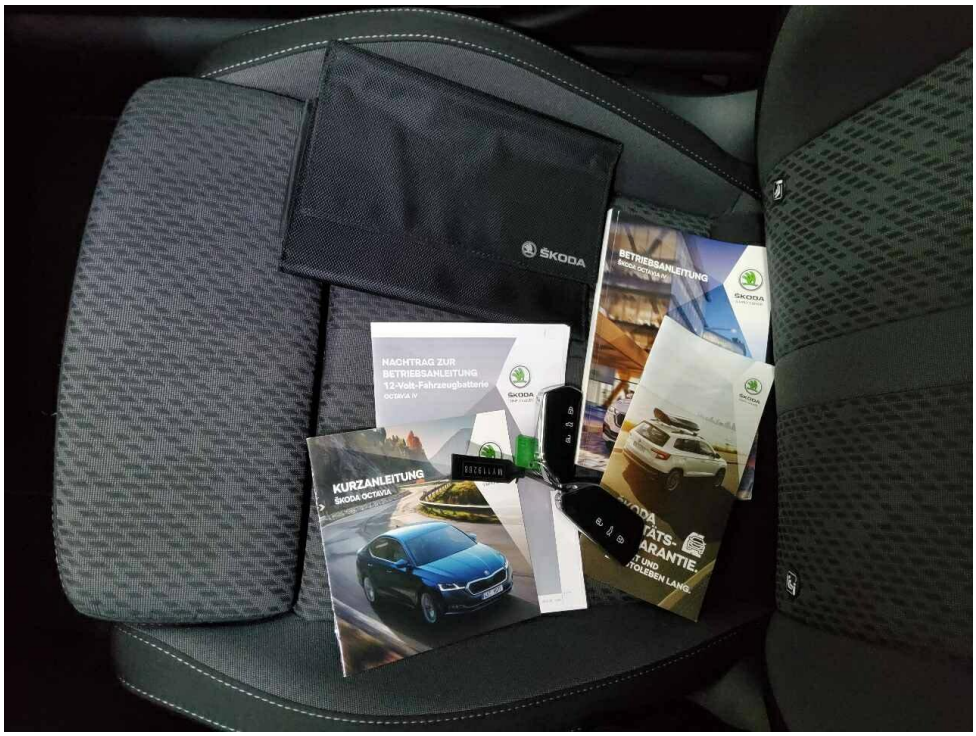

Bild 13 : Schlüssel, Serviceunterlagen

Bild 14 : Fahrbereifung

Bild 15 : leicht entfernbare Teile (Hutablage, Netztrennwand, ...)

Bild 16 : Motorhaube Dämmmatte Tierverbiss

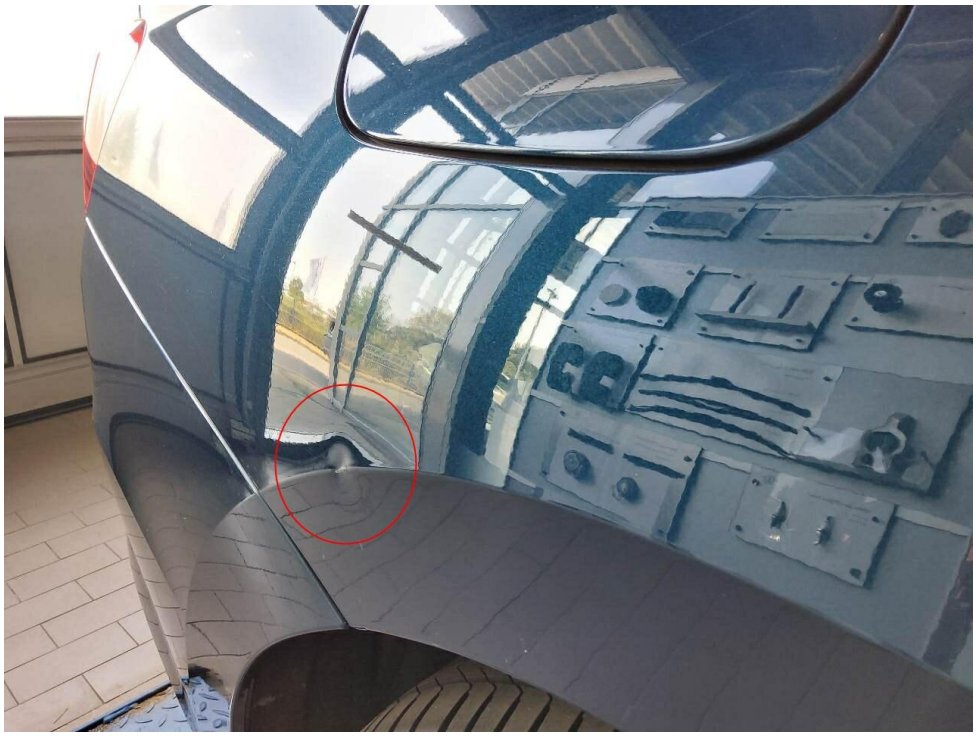

Bild 17 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 18 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Bild 19 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

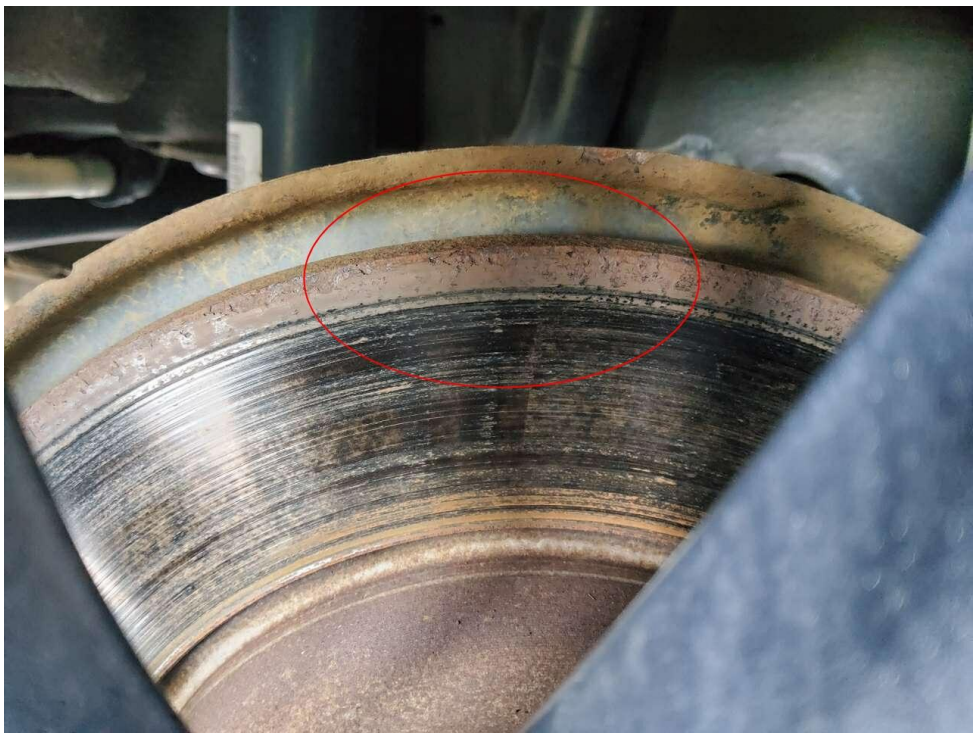

Bild 20 : Bremsscheiben Hinterachse beginnende Rostrandbildung

Bild 21 : Stoßfänger vorn rechts und Luftführung verschrammt

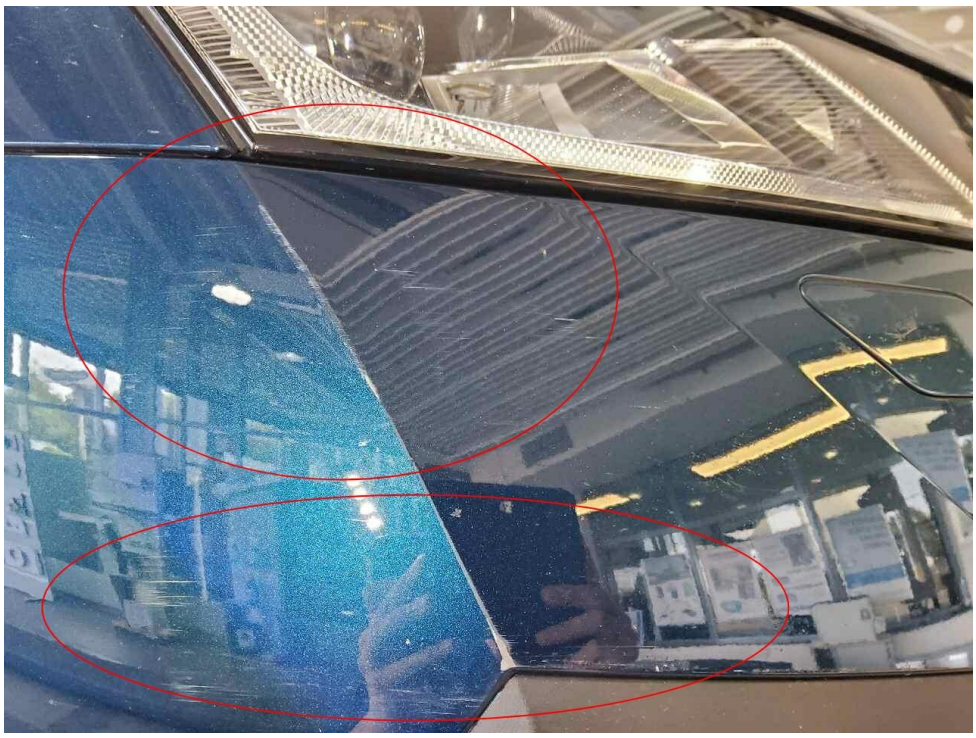

Bild 22 : Stoßfänger vorn rechts und Luftführung verschrammt

Bild 23 : Stoßfänger vorn rechts und Luftführung verschrammt