DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001865869
Besichtigt am:	28.02.2025 16:43
Berichts-Nr:	7923426
FIN:	TMBJW7NX7NY020532

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	15.02.2022
Laufleistung:	77.163 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D

6-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Infotainment Columbus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallr{der "PERSEUS",glanzgedreht7,5J x 18" - 4 Stk.

Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr.,7,5J x 18" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Luxusausstattung

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam

Navi Columbus + Web Radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Parken & Sicht

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R18 91Y

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Reise

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Achsvermessung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Prüfen
4	Motoröl	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Reifen vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
7	Schwellerverkleidung hinten links	Gebrochen	Ersetzen
8	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJW7NX7NY020532 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

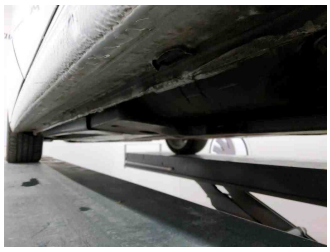

Seitenansicht - Schweller links

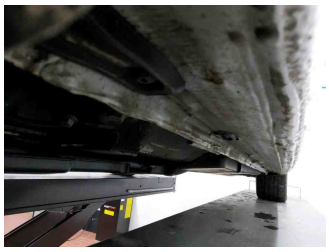

Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links

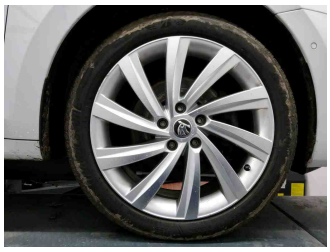

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts

Innenraum - Mittelkonsole

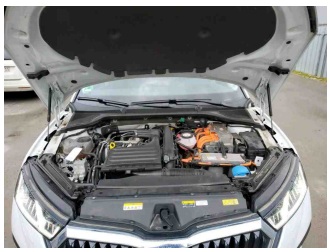

Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

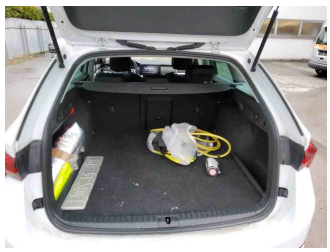

Innenraum - Kofferraum

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

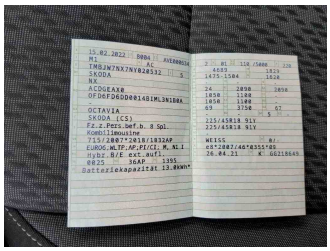

Fahrzeug - abgegebene ZB1

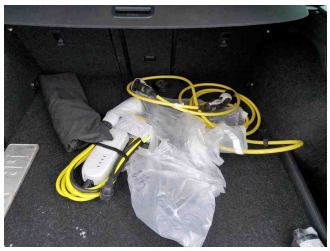

Equipment - Ladeequipment

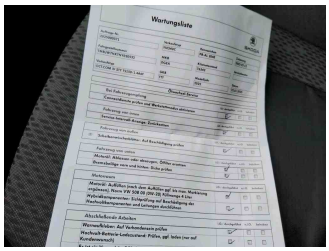

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

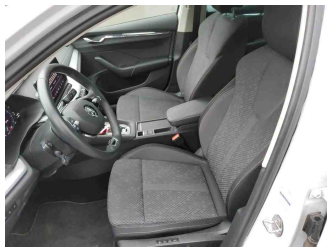

Innenraum - vorne

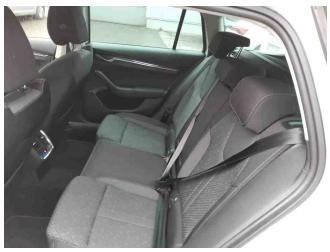

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

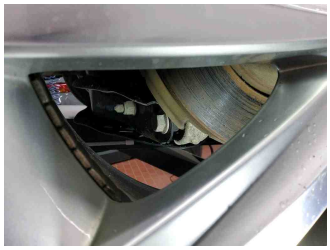

2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

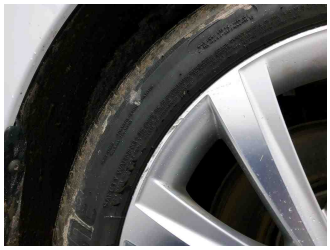

3 - Achsvermessung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Prüfen

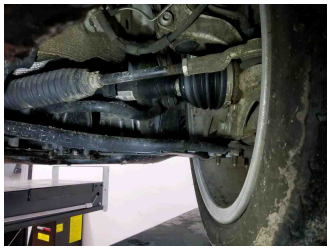
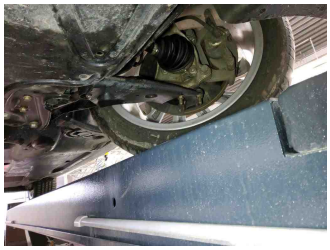

4 - Motoröl - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

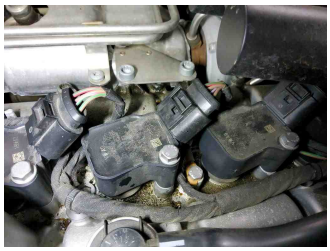
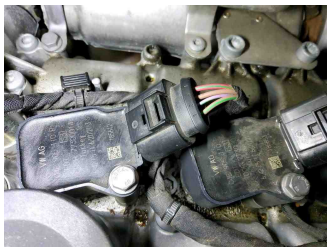

5 - Reifen vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

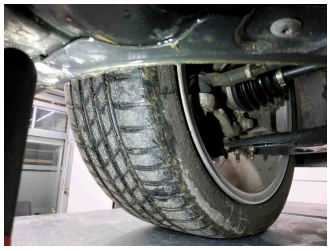
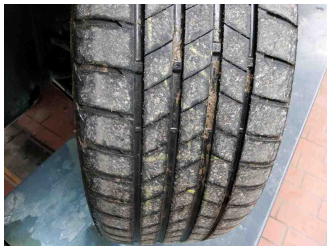

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7923426
vom: 01.03.2025

6 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

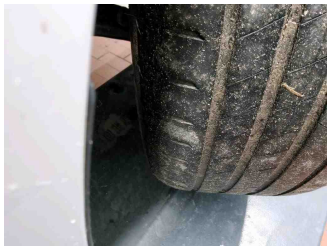

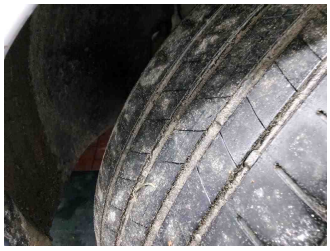

7 - Schwellerverkleidung hinten links - Gebrochen - Ersetzen

8 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich