DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001951283
Besichtigt am:	15.05.2025 15:22
Berichts-Nr:	8356829
FIN:	TMBJW7NX5NY072645

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

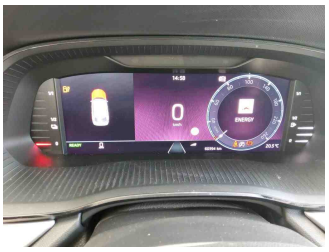

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	18.05.2022
Laufleistung:	60.394 km
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.900 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"REAR LIGHT VIEW"

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D

6-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Halbleiter

Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

Heckspoiler
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Hybrid-Antriebssystem PHEV
Infotainment Columbus
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallr{der "PERSEUS",glanzgedreht7,5J x 18" - 4 Stk.
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr.,7,5J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luxusausstattung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Nachrüstung Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
Navi Columbus + Web Radio
Nebelscheinwerfer
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne Alu/Chrom-Paket
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Halter
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Skisack
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R18 91Y
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder
Reise
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,5 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,5 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Tür hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJW7NX5NY072645 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

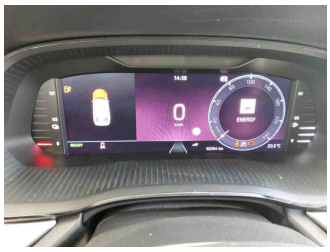

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug

Seitenansicht - Schweller links

Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links

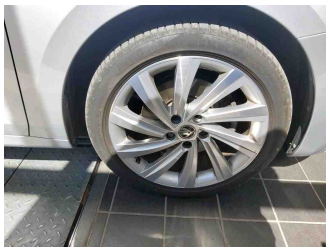

Räder - Rad montiert vorne rechts

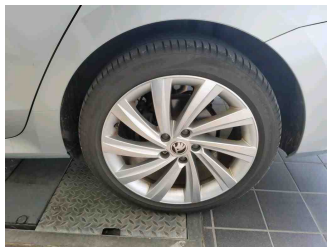

Räder - Rad montiert hinten links

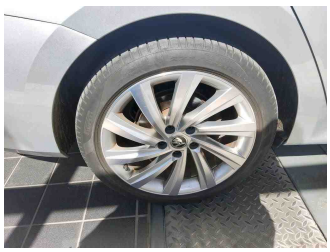

Räder - Rad montiert hinten rechts

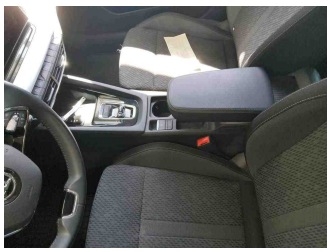

Innenraum - Mittelkonsole

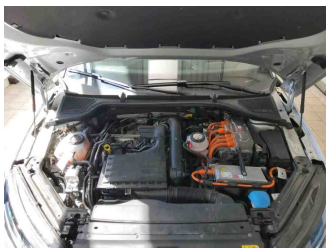

Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Innenraum - Kofferraum

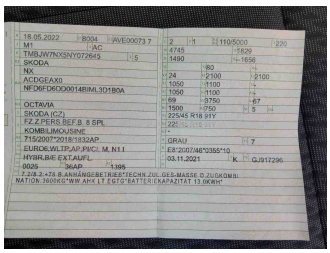

Fahrzeug - abgegebene ZB1

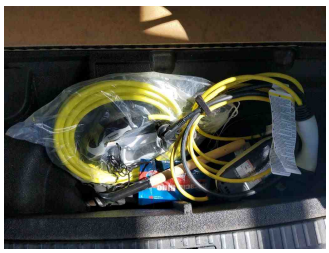

Equipment - Ladeequipment

Equipment - Anhängerkupplung

FIN: TMBJW7NX5NY072645

Berichts-Nr: 8356829

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

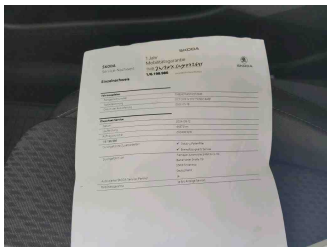

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

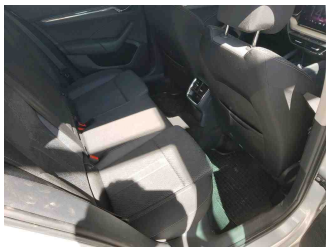

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

Unterbodenscan

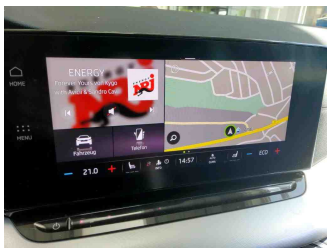

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

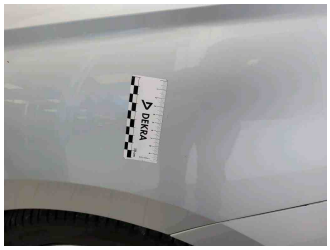
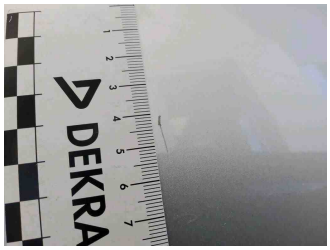

2 - Tür hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356829
vom: 15.05.2025

6 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

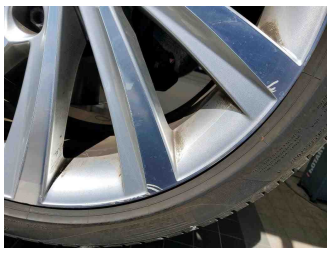

7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

8 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)