Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001962737
Besichtigt am:	24.06.2025 10:02
Berichts-Nr:	8584788
FIN:	VSSZZZKM0RR114895

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	17.06.2024
Laufleistung:	25.549 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.450 mm
Fahrzeughöhe:	1.510 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.120 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.500 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"

18"-Ganzjahresreifen auf 18"-Leichtmetallrädern, in Silbergrau

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"

6-Gang-Schaltgetriebe "M6"

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet

CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Elektrische Anhängevorrichtung

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 245/45 R18 96W (Polymerbeschichtung)

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort-Sportausstattung Formentor

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledersportmultifunktionslenkrad

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 18

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 1

MPV Formentor

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kompensor

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Pan-European-eCall

Pannen-Set

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKM0RR114895
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

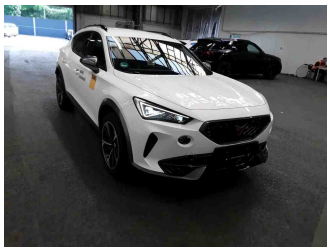

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

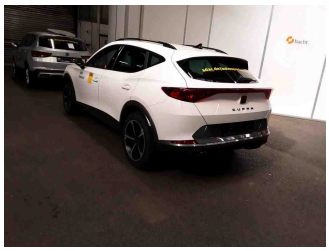

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug

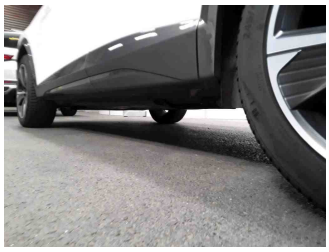

Seitenansicht - Schweller links

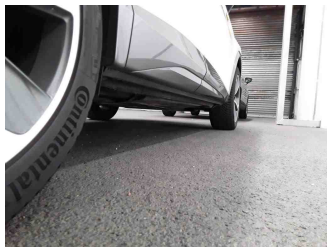

Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

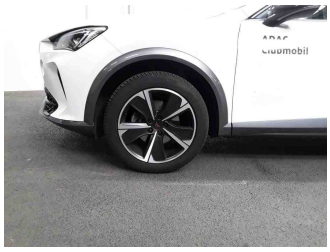

Räder - Rad montiert vorne links

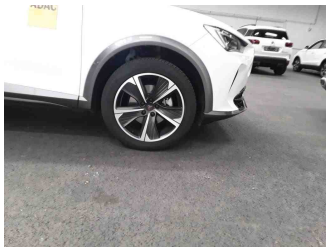

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

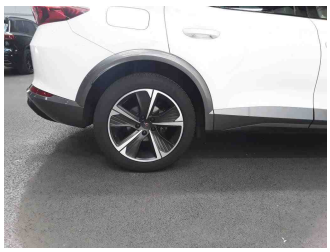

Räder - Rad montiert hinten rechts

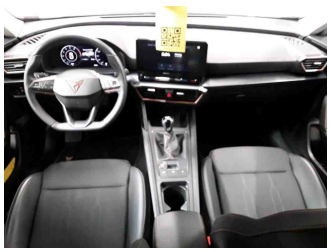

Innenraum - Mittelkonsole

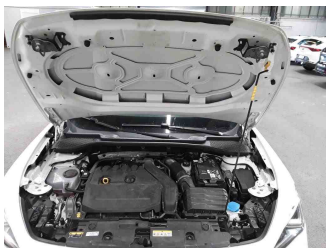

Fahrzeug - Motorraum offen

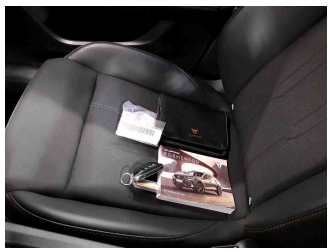

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

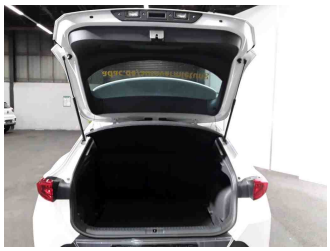

Innenraum - Kofferraum

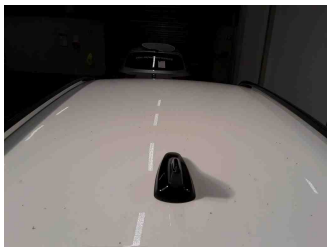

Zubehör - Sonderausstattung

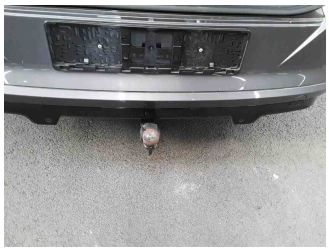

Equipment - Anhängerkupplung

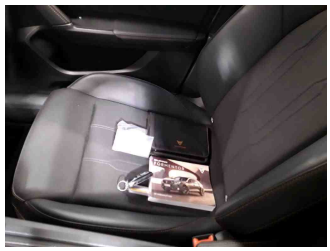

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

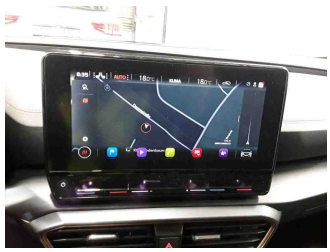

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8584788
vom: 26.06.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Tierverbiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Maderschaden im Motorraum

2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

4 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen
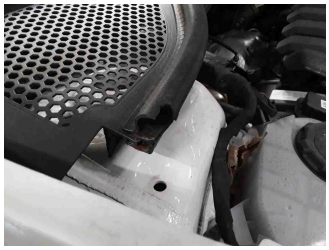
Kommentar	Gummi puffer und windschott Dichtung