TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43950513

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.02.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	Volkswagen Zentrum Kassel Ochshäuser Str. 37 34123 Kassel
Besichtigungsdatum / Ort	18.02.2026 / Volkswagen Zentrum Kassel Autohaus Glinicke GmbH Ochshäuser Str. 37 34123 Kassel
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF47PA033283

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43950513

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.02.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	Volkswagen Zentrum Kassel Ochshäuser Str. 37 34123 Kassel
Besichtigungsdatum / Ort	18.02.2026 / Volkswagen Zentrum Kassel Autohaus Glinicke GmbH Ochshäuser Str. 37 34123 Kassel
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BWH 00473
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF47PA033283
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	16.01.2023
Nächste HU	12/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
Laufleistung	102.321 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Florettsilber Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.230
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik (Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic)

Anzahl Gänge	7
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	8.100 km
Durchgeführte Wartungen	04.12.2025 bei 99.386 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/50 R17 94Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R17 94Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 10/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: 4UF Airbag Beifahrerseite abschaltbar, GH4 Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), 1X1 Antriebsart: Allradantrieb, IW3 Audi connect (Notruf- und Assistance-System), 2H9 Audi Drive Select, Audi music interface, 6FA Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, 6NJ Dachhimmel Stoff, 3S2 Dachreling schwarz, 7M1 Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), 6K8 Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), 4ZE Fensterzierleisten schwarz, 4GF Frontscheibe Akustikglas, 4I6 Funkschlüssel, 0TD Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G1D Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, 8VG Heckleuchten LED, GT0 Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt, 5MA Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack

silbergrau, 3B3 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, 9AK Klimaautomatik, 4X3 Kopf-Airbag-System (Sideguard), 0M2 Kraftstofftank: 58 Ltr., Licht- und Regensensor, CH5 LM-Felgen, Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), Modellpflege, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, QV3 Radioempfang digital (DAB), 1G8 Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, 3NT Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), 4BI Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, 8EX Scheinwerfer Basis (LED - Technologie), SCR-System (AdBlue-Technologie), 4X3 Seitenairbag vorn, QZ7 Servolenkung elektro-mechanisch, N2M Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index, 1BA Standard-Fahrwerk, 7L8 Start/Stop-Anlage, 2K1 Stoßfänger Ausführung: Basis, 8K4 Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperre (elektronisch), 3GD Wendeladeboden (Ladeboden), 4KC Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung: QQ1 Ambiente-Beleuchtung, 1D4 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Assistenz-Paket Parken, Assistenz-Paket Stadt, PCZ Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken, PCN Assistenz-Paket Tour, IT3 Audi connect (Internetbasierende Dienste), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, 6XL Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, 9ZE Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box), W1E Business-Paket, PG2 Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Einparkhilfe hinten (APS), Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus), Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, 8T8 Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front, 8G1 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear, 7X5 Fahrassistenz-System: Parklenkassistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist), 7Y1 Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrassistenz-System: Stauassistent, QR9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, PR7 Fzg. ohne Leichtlaufreifen, 4E7 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), FK2 Harnstofftank (SCR): 24 Ltr., 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik, KA6 Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View), 9S9 Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), 7P1 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, 2YD LM-Felgen 7x17 (5-Parallelspeichen, für Winterbereifung), L5L5 Metallic-Lackierung, 6E3 Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, 7UG Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Rückfahrkamera, PV3 Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), 4A3 Sitzheizung vorn, 3Y4 Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, 9M9 Standheizung, 9JE USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 13.01.2025	2.902,44 €
2	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 29.01.2024	3.119,11 €
Summe (netto):		6.021,55 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: I.o

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Sommerradsatz im Fahrzeug.

Das Fahrzeug weißt eine allgemein erhöhte Lackschichtdicke auf. Bauteil bedingte Nachlackierungen können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 45 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43950513

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.02.2026

Übersichtsfotos

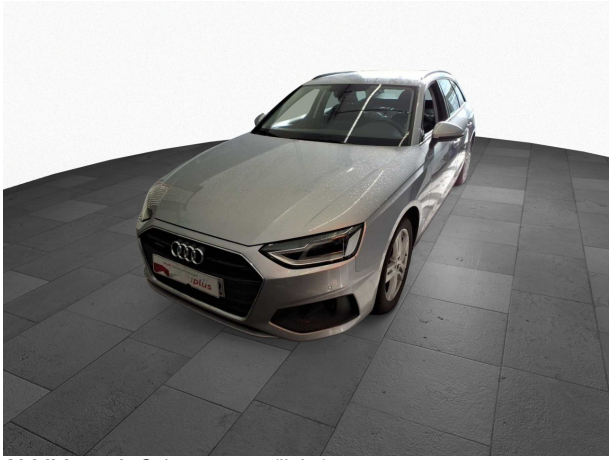

Abbildung 1: Schräg vorne (links)

Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)

Abbildung 3: Innenraum vorne

Abbildung 4: Kombiinstrument

Abbildung 5: Instrumententafel

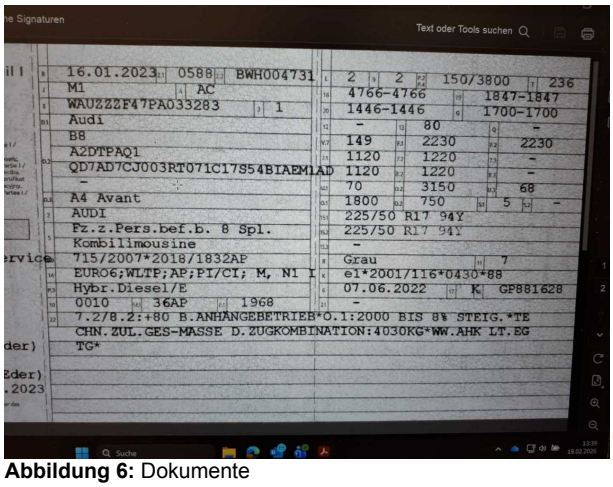

Abbildung 6: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43950513

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.02.2026

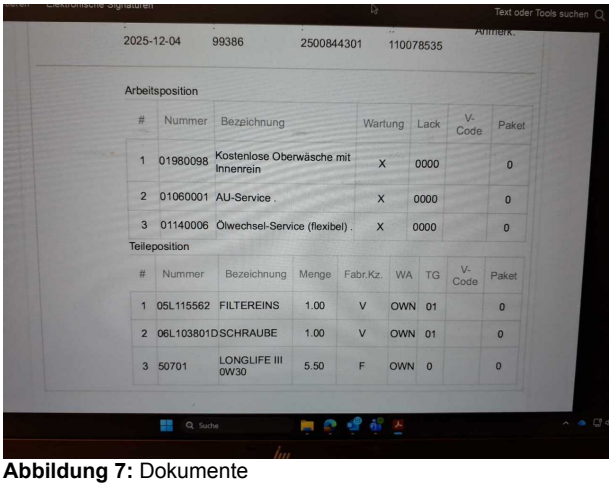

2025-12-04 99386 2500844301 110078535

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01980098	Kostenlose Oberwäsche mit Innenrein	X	0000		0
2	01060001	AU-Service .	X	0000		0
3	01140006	Ölwechsel-Service (flexibel) .	X	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	05L115562	FILTEREINS	1.00	V	OWN	01		0
2	06L103801D	SCHRAUBE	1.00	V	OWN	01		0
3	50701	LONGLIFE III 0W30	5.50	F	OWN	0		0

Abbildung 7: Dokumente

Abbildung 8: Dokumente

Abbildung 9: Dokumente

Abbildung 10: Dokumente

Abbildung 11: FIN

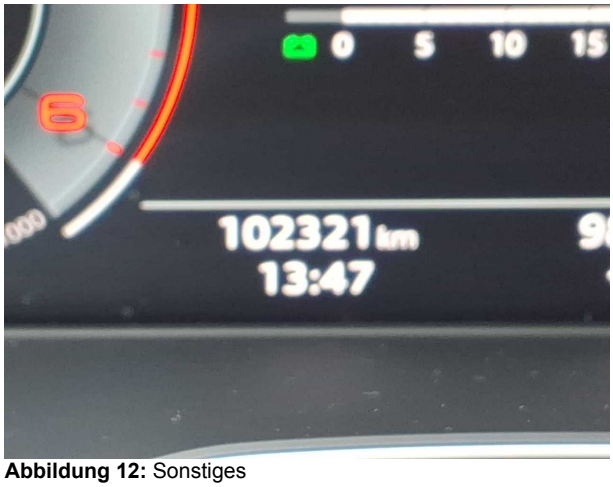

Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Abbildung 24: Sonstiges

Abbildung 25: Sonstiges

Abbildung 26: Sonstiges

Abbildung 27: Sonstiges

Abbildung 28: Sonstiges

Abbildung 29: Sonstiges

Abbildung 30: Sonstiges

Abbildung 31: Sonstiges

Abbildung 32: Sonstiges

Abbildung 33: Sonstiges

Abbildung 34: Sonstiges

Abbildung 35: Sonstiges

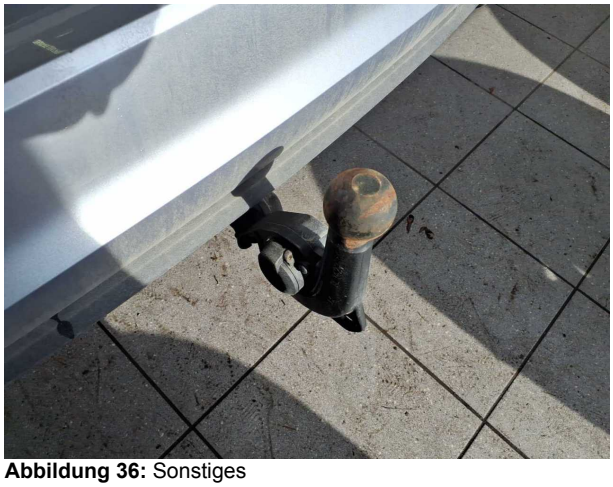

Abbildung 36: Sonstiges

Abbildung 37: Sonstiges

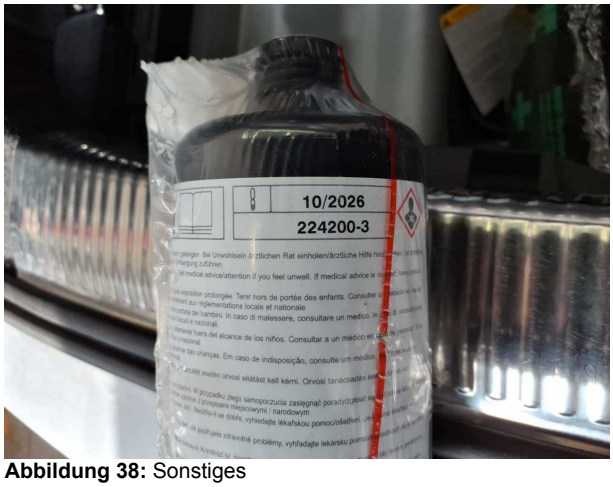

Abbildung 38: Sonstiges

Abbildung 39: Sonstiges

Abbildung 40: Sonstiges

Abbildung 41: Sonstiges

Abbildung 42: Sonstiges

Abbildung 43: Sonstiges

Abbildung 44: Sonstiges

Abbildung 45: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43950513

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.02.2026

Beschädigungsfotos

Beschädigung 1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

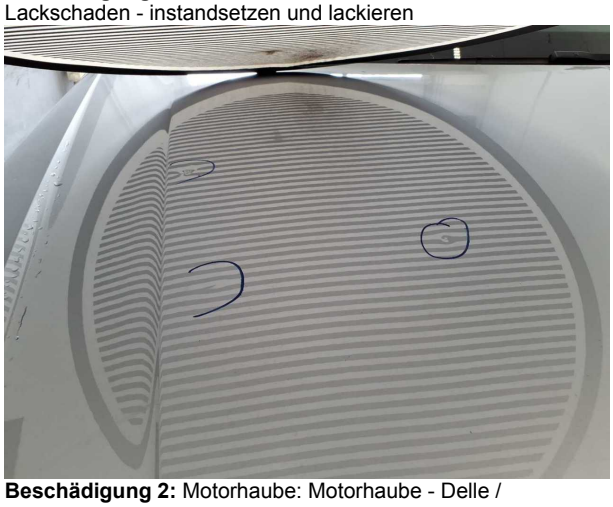

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug