

Nr zlecenia: 100/26/05/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/05/26

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Mariusz Zaj c/ zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>NMTBE3BE70R063970</b>
Marka:	<b>TOYOTA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>TK0131Y</b>
Model pojazdu:	<b>Corolla 1.6 MR`19 E6</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>037-03191</b>
Wersja:	<b>Comfort</b>	Rok produkcji:	<b>2020</b>
Wskazanie drogomierza	185296 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/08/19		
Data wykonania badania technicznego	2026/07/30		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1815 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Czujnik zmierzchu	33	System Apple Carplay/Android Auto
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System automatycznego powiadomiania

4	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	35	ratunkowego eCall
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Gniazdo 12V	37	System kontroli trakcji TRC
7	Hamulec postojowy elektryczny	38	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
8	Immobilizer	39	System multimedialny Toyota Touch 2
9	Kamera cofania	40	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
10	Kierownica multifunkcyjna	41	System stabilizacji toru jazdy VSC
11	Kierownica pokryta skórą	42	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębi	44	System wspomagania hamowania awaryjnego
14	Komputer pokładowy	45	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
15	Kurtyny powietrzne boczne	46	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
16	Listwa okienna chromowana	47	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie	49	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
19	Lusterka zewnętrzne trzecie w kolorze nadwozia	50	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	51	wiatła do jazdy dziennej LED
21	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	52	wiatła drogowe automatyczne AHB
22	Podłokietnik przedni	53	wiatła p/mgielne przednie LED
23	Podłokietniki siedzeń tylnych	54	Tapicerka tekstylna
24	Podsufitka w jasnej tonacji	55	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
25	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Tempomat adaptacyjny
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Wspomaganie układu kierowniczego
27	Poduszka powietrzna pasa bezpieczeństwa z możliwością odłączenia	58	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	59	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
29	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Sterowanie systemem audio w kierownicy	61	Zestaw naprawczy opon
31	Sterowanie telefonem w kierownicy	62	Złotce "AUX"
			Złotce "USB"

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
 Siedzenia tylne dzielone  
 Siedzenia tylne składane

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
 Czujniki parkowania - przód  
 Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	D BICA 205/55 R16 91V PRESTO HP 2	6,0
Przednie prawe:	D BICA 205/55 R16 91V PRESTO HP 2	6,0
Tylne lewe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD	5,0
Tylne prawe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD	5,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( + )

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY**


Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Ogl dziny przeprowadził rzeczoznawca: Jacek Malara

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej i odpryski + wgniecenie		
7	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

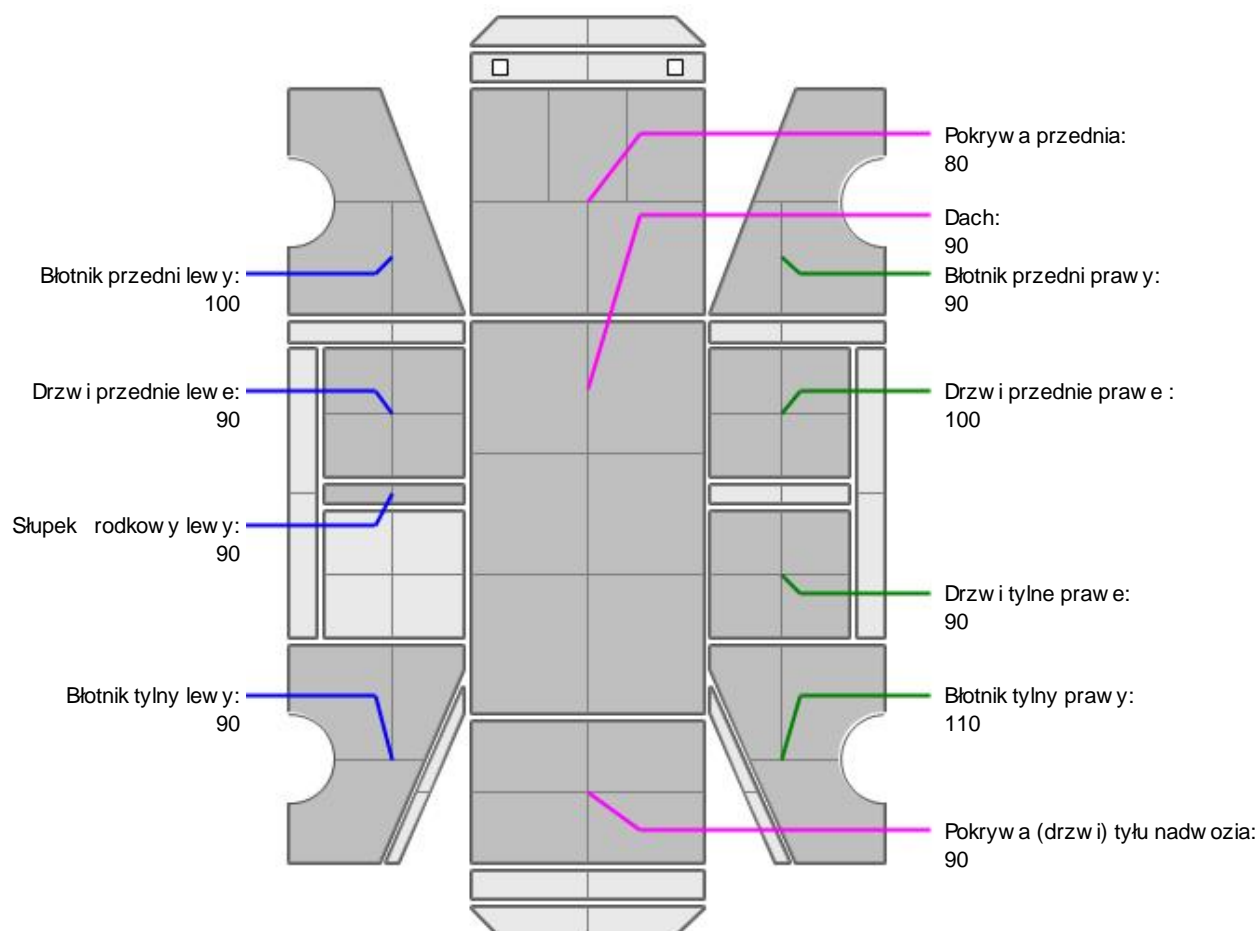
**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Słupek rodkowy	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany i odpryski		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Rozdarcie materiału		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
4	Tapicerka drzwi tylnych prawych		Zarysowana		
5	Tapicerka wn ki kola prawek		Zarysowana		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1  | Gło no pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                   | BEZ UWAG |
| 3  | Praca układu kierowniczego               | BEZ UWAG |
| 4  | Gło no (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 5  | Zmiana biegów, działanie sprz gła        | BEZ UWAG |
| 6  | Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego | BEZ UWAG |
| 7  | Skuteczno hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8  | Skuteczno hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |
| 9  | Działanie drogom. i szybko ciomierza     | BEZ UWAG |
| 10 | Wska nik temperatury silnika             | BEZ UWAG |
| 11 | Skuteczno ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.
- Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu**  
Odczytany z drogomierza

---

## Zastrzeżenia ograniczające.

- ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie wyposażenia dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

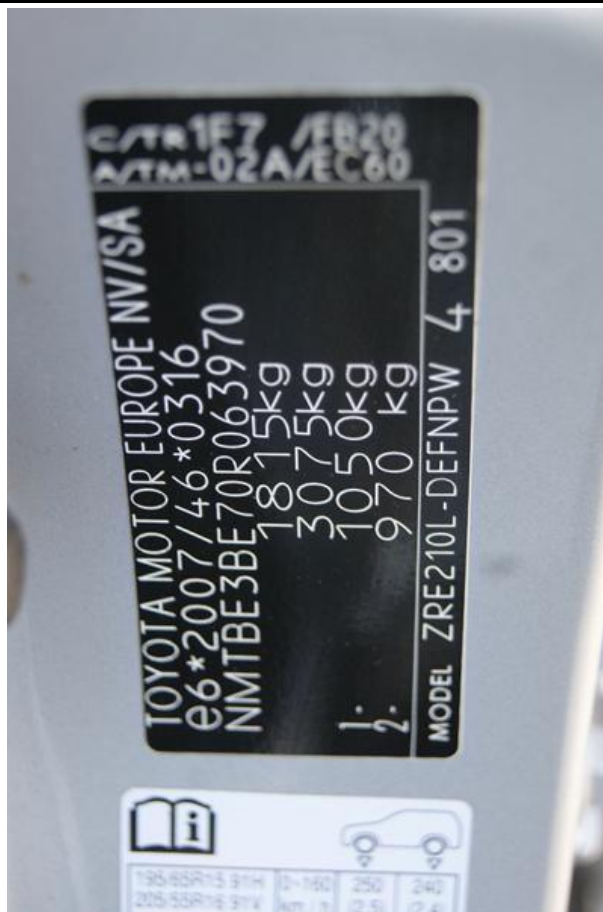

Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu